



1/2

## SERVICE INFO



# Spannarm 534 0325 10

## Verbesserte Darstellung der Markierungen

Hersteller: Dodge, Mitsubishi

Modell:

Dodge: Caliber

Mitsubishi: ASX

Lancer

Motoren:

Dodge: 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo

Mitsubishi: 1.8

Art.-Nr.: 534 0325 10

OE-Nummer:

Dodge: 04891976AC (ersetzt)

04891595AD (aktuell)

Mitsubishi: 1345A059 (ersetzt)

1345A079 (aktuell)



Bild 1: Spannarm 534 0325 10 – Links, alte Ausführung mit Befestigungsschrauben. Rechts, neue Ausführung mit Befestigungsschrauben.



Bild 2: Geänderte Markierungen für Arbeitsbereich des Spannarms

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm 534 0325 10 modifiziert.

Die Markierungen des Arbeitsbereiches (A1 / A2, Bild 2) auf dem Gehäuse des neuen Spannarms sind deutlicher bzw. länger ausgeprägt.

Das erleichtert bei eingebautem Spannarm die Überprüfung der korrekten Spannung des Keilrippenriemens.

Bei aufgelegtem Keilrippenriemen und gezogenem Arretierstift muss sich die Markierung am Hebel (M, Bild 2) in etwa im Bereich der Nominalposition (N, Bild 2) befinden. Bei laufendem Motor bewegt sich die Markierung des Hebels im Arbeitsbereich zwischen A1 und A2 (Bild 2).

Zusätzlich sind die Befestigungspunkte der neuen Ausführung im Vergleich zur Alten um 10 mm schmaler. Bei der modifizierten Ausführung beträgt die Breite der Befestigungspunkte 12 mm (Bild 3, rechts), bei der alten Variante sind es 22 mm (Bild 3, links).

Aufgrund der geänderten Maße der Befestigungspunkte hat sich auch die Länge der Befestigungsschrauben geändert. Die Schrauben M8x40mm der alten Ausführung können bei dem modifizierten Spannarm nicht mehr verwendet werden. Sie müssen durch die beiliegenden Schrauben M8x30mm ersetzt werden (Bild 4).

Beim Einbau des modifizierten Spannarms müssen unbedingt die beiliegenden Schrauben verwendet werden.



Bild 3: Links, alte Ausführung mit breiten Befestigungspunkten.  
Rechts, neue Ausführung mit schmalen Befestigungspunkten.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

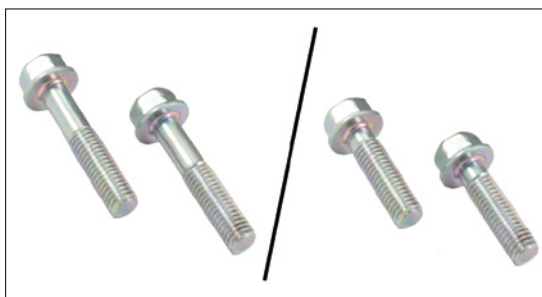


Bild 4: Links, alte Schrauben M8x40mm.  
Rechts, neue Schrauben M8x30mm.

**LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333\***

Fax: +49 (0) 6103 753-297

[automotive-aftermarket@schaeffler.com](mailto:automotive-aftermarket@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

\*kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

