



PI 1857
Nur für Fachpersonal!
1/1

PRODUCT INFORMATION

KOLBEN UND PLEUELSTANGEN FÜR 1.8 TFSI- UND TSI-MOTOREN


Hersteller	Motorenkennbuchstabe	Baujahr	Kolben – Ref.Nr.	Pleuelstange – Ref. Nr.
Audi/Seat/Škoda/Volkswagen	CDAA/CDAB/CDHA/CDHB	11/2006 →	06H107065DL	06J 198 401H

In der Serie wurden die Kolben bei den 1.8 TFSI- und TSI-Motoren modifiziert. Die neuen Kolben sind mit optimierten dreiteiligen Ölabbreifringen und einem DLC-Bolzen ausgestattet. Da sich bei der Modifikation auch der Kolbenbolzen-durchmesser von 21 mm auf 23 mm geändert hat, muss beim Austausch der Kolben auch die Pleuelstange erneuert werden.

Motorservice stellt nun passende Kolben und Pleuelstangen für den Aftermarket zu Verfügung. Die Pleuelstangen werden als Motorsatz (4 Stück) angeboten, da deren Gewichte exakt aufeinander abgestimmt sind.

ACHTUNG

Um Unwuchten durch verschiedene Gewichte der Komponenten zu verhindern, empfiehlt Motorservice die Kolben und Pleuelstangen eines Motors immer komplett zu tauschen.

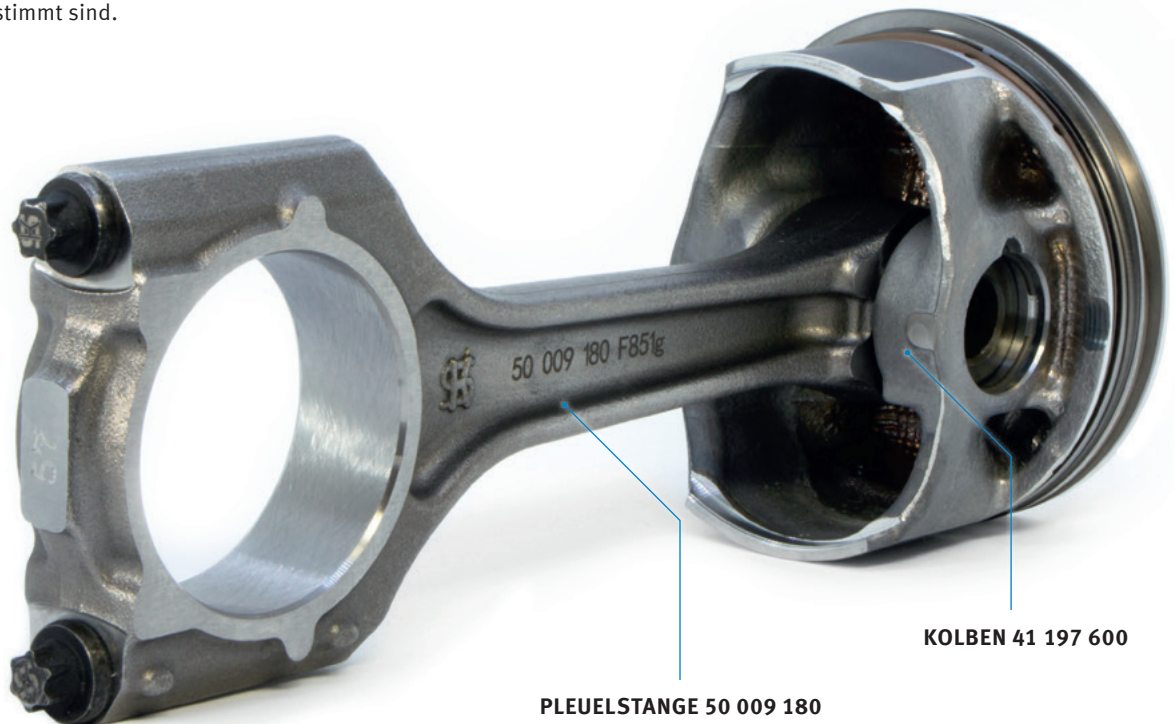

PLEUELSTANGE 50 009 180

KOLBEN 41 197 600