



## INA SERVICE INFO



# Spannrolle 531 0264 10 bzw. 531 0780 10

**Vor der Montage unbedingt die motorseitige Hülsenschraube prüfen**

Hersteller: Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot, Suzuki, Toyota

Modelle:  
 Citroën: Berlingo, C4, C5, C8, C15, Evasion, Jumper, Jumpy, Xsara  
 Fiat: Ducato, Scudo, Ulysse  
 Lancia: Phedra, Zeta  
 Peugeot: 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner  
 Suzuki: Grand Vitara, Vitara  
 Toyota: Corolla

Motoren:  
 Citroën/Peugeot: 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2 HDI,  
 Fiat: 1.9 D, 2.0 JTD, 2.2 JTD,  
 Lancia: 2.0 JTD, 2.2 JTD,  
 Suzuki: 2.0 HDI  
 Toyota: 1.9 D

Art.-Nr.: 531 0264 10  
 531 0780 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Wird bei den aufgeführten Fahrzeugen die Spannrolle ausgebaut, muss die motorseitige Hülsenschraube (Bild 1) unbedingt auf festen Sitz überprüft werden.



Bild 1: Motorseitige Hülsenschraube

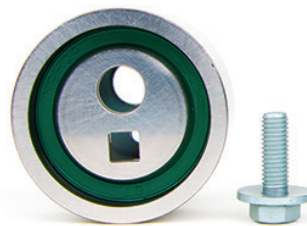


Bild 2: 531 0780 10 - INA Spannrolle mit beiliegender Schraube

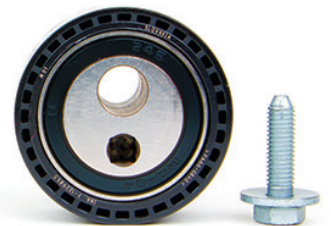


Bild 3: 531 0264 10 - INA Spannrolle mit beiliegender Schraube

Hat sich die Hülsenschraube gelöst, muss sie mit entsprechendem Sicherungsmittel und dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment wieder befestigt werden.

Wird dies nicht beachtet, kann der Zahnriemen beschädigt werden. Dies führt im schlimmsten Fall zu einem Motorschaden.

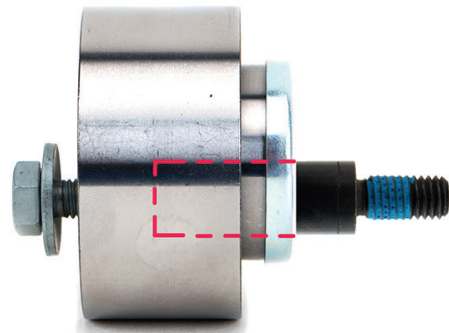


Bild 4: INA Spannrolle mit Hülsen- und Befestigungsschraube in Einbaulage

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPART Service Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER  
**REXPART**