



INA SERVICE INFO




Ruhigerer Motorlauf

Umrüstung von starrer Riemenscheibe auf Generatorfreilauf

Hersteller: Ford
 Modelle: Ranger
 Baujahr: ab 2011
 Motoren: 2.2 D, 3.2 D
 Art.-Nr.: 535 0128 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

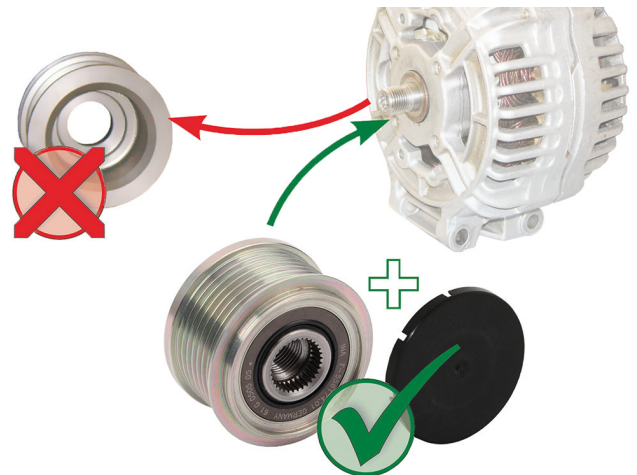

Wechsel von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf

Bei den genannten Fahrzeugen kann es, verursacht durch einen unruhigen Motorlauf, zu Schäden im Nebenaggregatetrieb kommen. Häufig ist die starre Riemenscheibe des Generators eine Ursache hierfür.

Der Fahrzeughersteller rüstet die Generatoren bereits von einer starren Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf um.

Daher sollte bei jedem Werkstattaufenthalt überprüft werden, ob der Generator bereits umgerüstet wurde.

Ist noch eine starre Riemenscheibe montiert, sollte diese durch den Generatorfreilauf 535 0128 10 ersetzt werden. Zusätzlich müssen alle Bauteile des Nebenaggregatetriebes auf ihre einwandfreie Funktionalität geprüft und ggf. ebenfalls ersetzt werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!