

Verwechslungsgefahr der Spannrollen 531 0399 20 und 531 0500 20

Fahrzeughersteller:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modell:

- **Audi** A3, TT, TT Roadster
- **Seat** Alhambra, Leon, Toledo II
- **Skoda** Octavia
- **Volkswagen** Bora, Golf IV, New Beetle

Motor:

1.8, 1.8T

LuK-AS-Nr.:

531 0399 20
531 0500 20

OE-Nr.:

531 0399 20 06B 109 243 (aktuell)
531 0500 20 06B 109 243 F (aktuell)
06B 109 243 D
06B 109 243 A

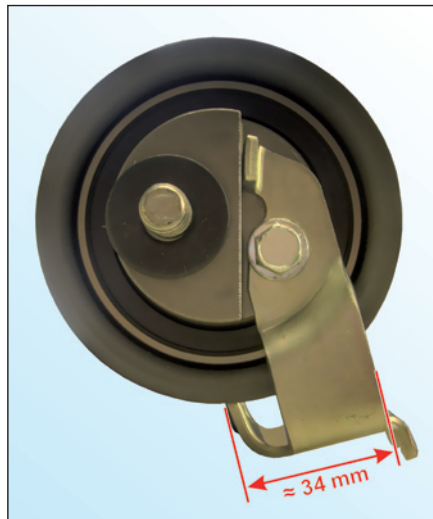


Bild 1: 531 0399 20

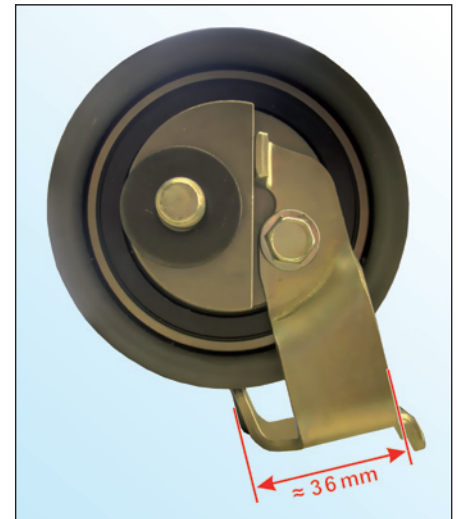


Bild 2: 531 0500 20

Beim Austausch der Spannrolle im Steuertrieb ist auf die genaue Fahrzeugzuordnung zu achten.

Die beiden Spannrollen **531 0399 20** und **531 0500 20** sind äußerlich kaum zu unterscheiden.



Bei Montage der falschen Spannrolle besteht die Gefahr eines **Motorschadens!**

Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

Hinweis:

Aufgrund der unterschiedlichen Geometrie des Anschlagbleches dürfen die Spannrollen **nicht** vertauscht werden!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.com oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 06.2008
INA 0021

Technische Änderungen vorbehalten
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

